


Uponor Ingjutningsfäste för Uponor Väggdosa

Uponor


**UPONOR VVS
TAPPVATTEN
INGJUTNINGSFÄSTE**

Uponor AB
Box 101
730 61 Virsbo

T 0223-380 00
F 0223-387 10
W www.uponor.se

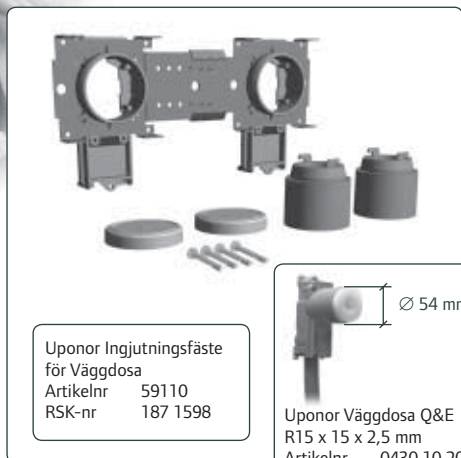


Uponor Ingjutningsfäste
för Väggdosa
Artikelnr 59110
RSK-nr 187 1598

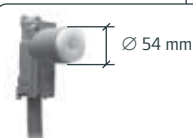


Uponor Väggdosa Q&E
R15 x 15 x 2,5 mm
Artikelnr 0430 10 20
RSK-nr 187 0768
Övriga se Uponor VVS
sortimentlista

1. Uponor Ingjutningsfäste för väggdosa. **OBS!** I satsen ingår inte väggdosorna, dessa köpes separat.

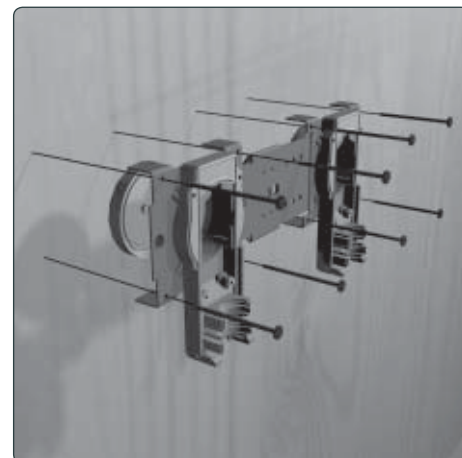


2. Ställ in önskat c/c-mått på fästet. Montera gjutskydden på genomföringarna. Spika eller skruva fast fästet mot gjutformen.

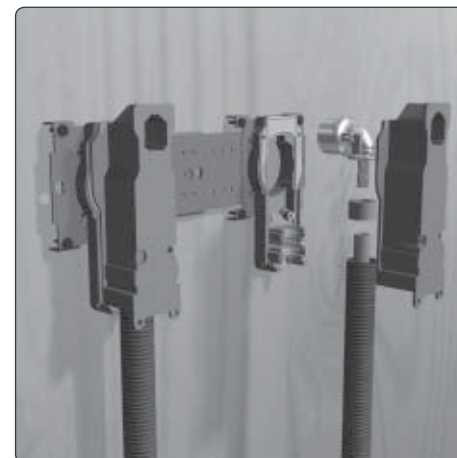


3. Montera vinklarna på PEX-rören och anslut skyddsroren till väggdosorna.



4. Skruva ihop dosorna från baksidan. **OBS!** Använd de längre skruvarna i de nedre hålen. I de övre hålen används ordinarie skruvar.

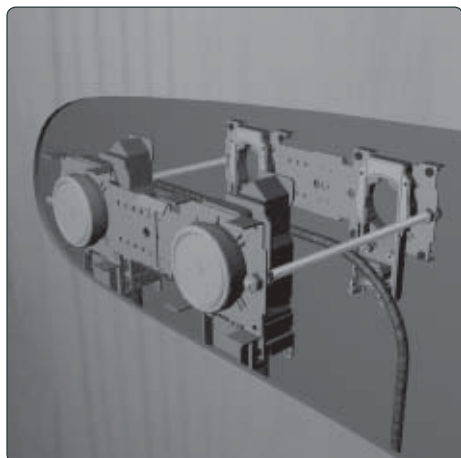

5. I de fall monterat inte kan ske mot den främre gjutformen, anbringas ett extra fäste mot den bakre formen och två stycken M10 gängstänger monteras mellan fästena. Ett bockat armeringsjärn kan monteras som stöd under gängstängerna.

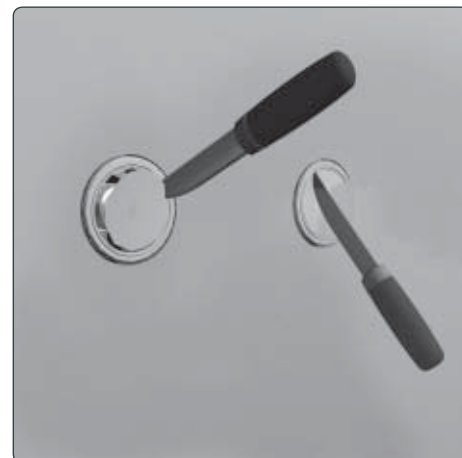


6. Efter avslutad gjutning skrapas dosorna fram och centrumsdelen av gjutskyddet skärs bort. **OBS!** Undvik att skada ytterdelen av skyddet, då detta utgör en tätning mot dosans genomföringshals.



Uponor
Tätningmembran 54
Artikelnr 574 30
RSK-nr 187 0778
Monteras av tätskiktstreprenören

7. Fixera vinkeln med fixerskivan. Montera genomföringshalsen. Applicera tätningmembranet ihop med aktuellt tätskikt. Membranet moteras av tätskiktstreprenören.

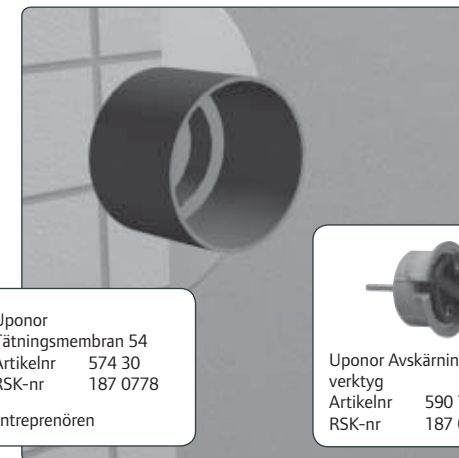

Uponor
Avskärnings-
verktyg
Artikelnr 590 76
RSK-nr 187 0780

8. Sätt kakel och fräs av dosans utskjutande del med Uponor Avskärningsverktyg.